

Před použitím prosím prostudovat !!

Reflexite

## Návod k aplikaci a údržbě pásky VC 104 - pro pevný podklad

### Lepení:

Rub pásky obsahuje lepidlo, které má speciální složení zajišťující pevné spojení s nejrůznějšími materiály, jako například sklolamináty, hliníkem a zvláště pak lakovanou ocelí. Vlastní lepidlo na pásce je chráněno separační folií, kterou lze odstranit prostým odloupením, bez předchozího máčení ve vodě nebo jiném rozpouštědle.

- (A+B) Povrchy podkladu musejí být očištěny od tuků, oleje a nečistot. Pro tento účel používejte čistou tkaninu a isopropylalkohol nebo jiný podobný čistící prostředek, kterým pevné povrchy před nalepováním otřete.
- Při aplikaci na starší materiály je rozhodnutí o vhodnosti podkladu na Vás !

(C) Pro dosažení pevného lepeného spoje musí být nalepování pásky prováděno při teplotě prostředí, podkladu i pásky v rozmezí mezi 15 až 38 stupni Celsia. Tato teplota musí zůstat stejná i minimálně 1 hodinu po aplikaci. Pro skladování pásky je nutná pokojová teplota (23C).

- (D) Předepsané umístění pásky je stanovené normou EC 104 a případně národními předpisy.
- Pro umístění pásky si na nalepovaném místě vyznačte vymežovací linku. Buďto sledujte řadu nýtů, nebo povrch předem označte, abyste umožnili rychlé a bezproblémové nanášení.
- (E) Odloupněte část krycí folie, a přitom dbejte na to, abyste se co nejméně dotýkali obnaženého lepidla.
- (F) Přiložte začátek pásky k vymežovací lince a lehce přichyťte pásku na místo.

Vyrovnejte začátek pásky s Vaší vymežovací linkou a lehce přitlačujte pásku na místo.

Pokračujte dále po boku přívěsu a přitom pomalu odstraňujte krycí folii.

- (G) Jakmile jste skončili s nanášením pásky, začněte s přitlačováním – nejlépe válečkem od prostředku a pokračujte ke koncům. Přitlačný váleček obalte měkkou čistou tkaninou, aby se povrch nepoškodil případnými škrábanci.
- (H) Doporučujeme ustrihnoutí konce reflexní pásky cca 20 mm od svarů.
- (I) Pomocí žiletky obřízněte případné nýty a válečkem vyrovnejte pásek do roviny kolem nich.
- (J) Pro dokonalou přilnavost je vhodné konce pásky zakulatit žiletkou nebo ostrým nožem.
- (K) Pokud došlo k zachycení vzduchových bublin pod páskou, použijte špendlík pro jejich propíchnutí a válečkem vytlačte vzduch směrem k otvoru po špendlíku.
- Zatuhnutí lepidla s podkladem trvá cca 60 minut, proto. vozidlem nemanipulujte cca 1 hodinu.

Údržba/čištění pásky: reflexní pásku lze čistit ručně s jemným kartáčem, houbou nebo hadrem s vodou a čistícím prostředkem. Očištěné místo omyjte čistou vodou. Při tlakovém čištění dodržujte tyto standardní hodnoty: maximální tlak vody 80 Bar, maximální teplota vody 60 C, přímý proud vody držet alespoň 60 cm od reflexní pásky v maximálním úhlu 45

